

## 弊社製コンクリートミキサ車のリコール実施に関するお知らせ

本日、弊社が製造・販売したコンクリートミキサ車におきまして、下記の通り、リコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール又は訪問等により直接連絡をさせて頂き、ご都合等ご相談の上、修理作業を実施させて頂きたく存じます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. リコール届出番号 5036

リコール開始日 令和3年10月15日

#### 2. 不具合の内容

コンクリートミキサ車に備えられている巻取式ホッパーカバーの固定部において、構造が不適切なため、走行時の振動等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、シートと巻取り機構が落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。

#### 3. 改善の内容

運転席側の巻取式ホッパーカバーの固定部に補強プレートを、また助手席側へ補強プレートと同じ厚さのスペーサーを追加するとともに、巻取り機構に落下防止金具を追加する。

#### 4. 対象台数

当装置が組付けられた車両の台数 122 台

交換修理用部品として出荷した数 38 個

#### 5. リコール対象車両

| 車名  | 型式          | 通称名        | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|------------|--|------------|----|
| 日野  | 2PG-XZU600E | 「日野デュトロ」   | XZU600-29039～XZU600-31705<br>令和2年7月15日～令和2年12月8日   | 4          |    |
|     | 2KG-XZU700M |            | XZU700-10957～XZU700-11500<br>令和2年5月12日～令和2年12月15日  | 2          |    |
|     | 2KG-FC2ABA  | 「日野レンジャー」  | FC2AB-120873～FC2AB-126202<br>令和2年5月25日～令和3年4月1日    | 20         |    |
|     | 2KG-FJ2ABA  |            | FJ2AB-101560～FJ2AB-102031<br>令和2年4月29日～令和3年4月5日    | 5          |    |
|     | 2KG-GC2ABA  |            | GC2AB-102070～GC2AB-102368<br>令和2年9月11日～令和3年2月19日   | 2          |    |
|     | 2PG-FS1AGA  | 「日野プロフィア」  | FS1AG-103831～FS1AG-105114<br>令和2年5月11日～令和3年3月22日   | 7          |    |
| いすゞ | 2RG-NKR85N  | 「いすゞエルフ」   | NKR88-7005651～NKR88-7012947<br>令和2年6月25日～令和3年3月29日 | 9          |    |
|     | 2PG-FSR90S2 | 「いすゞフォワード」 | FSR90-7011590～FSR90-7012232<br>令和2年6月5日～令和2年11月2日  | 4          |    |
|     | 2PG-FRR90S1 |            | FRR90-7160818<br>令和2年9月28日                         | 1          |    |
|     | 2PG-FRR90S2 |            | FRR90-7155636～FRR90-7166202<br>令和2年4月21日～令和3年3月15日 | 24         |    |
|     | 2PG-FTR90U2 |            | FTR90-7013120～FTR90-7013294<br>令和3年1月20日～令和3年4月8日  | 3          |    |



Our Precision, Your Advantage

| 車名          | 型式          | 通称名                                | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|-------------|------------------------------------|---|------------|----|
| いすゞ         | 2KG-CXZ60CT | 「いすゞギガ」                            | CXZ60CT-7000382<br>令和2年6月16日  | 1          |    |
|             | 2KG-CXZ77CT |                                    | CXZ77CT-7004640～CXZ77CT-7005992<br>令和2年7月30日～令和3年4月28日                      | 16         |    |
| 三菱<br>ふそう   | 2KG-FK72F   | 「ふそう<br>ファイター」                     | FK72F-605872～FK72F-606323<br>令和2年6月3日～令和3年2月18日                             | 8          |    |
|             | 2KG-FK72FY  |                                    | FK72FY-605259<br>令和3年2月9日   | 1          |    |
|             | 2KG-FK72FZ  |                                    | FK72FZ-605288<br>令和2年9月8日   | 1          |    |
|             | 2DG-FQ62F   |                                    | FQ62F-605405～FQ62F-605415<br>令和2年9月28日～令和2年9月30日                            | 2          |    |
|             | 2KG-FV70HX  | 「ふそう<br>スーパーステート」                  | FV70HX-510906～FV70HX-520730<br>令和2年4月21日～令和3年2月22日                          | 6          |    |
| UDトラック<br>ス | 2PG-BRR90S1 | 「UDトラックスコンドル」                      | BRR90-7002224<br>令和3年5月6日   | 1          |    |
|             | 2PG-CW4AL   | 「UDトラックスクオン」                       | CW4AL-JNCMBM0D1LU052864<br>令和2年6月1日   | 1          |    |
|             | 2PG-CW5AL   |                                    | CW5AL-JNCMB02D4LU053691～<br>CW5AL-JNCMB02D4LU054582<br>令和2年9月16日～令和2年10月13日 | 4          |    |
| (計21型式)     | (計 10車種)    | (製作期間の全体の範囲)<br>令和2年4月21日～令和3年5月6日 | (計122台)   |            |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷したもの

| 対象の製品名        | 部品番号        | 対象部品の出荷期間            | 対象部品数 | 備考     |
|---------------|-------------|----------------------|-------|--------|
| マキトリシキホッパーカバー | T2002-00205 | 令和2年10月12日～令和3年5月28日 | 8     | 小型ミキサ用 |
| マキトリシキホッパーカバー | T2002-00196 | 令和2年6月29日～令和3年7月12日  | 28    | 大型ミキサ用 |
| ケーシングASSY     | H0997-04200 | 令和2年7月27日～令和2年10月30日 | 2     | 大型ミキサ用 |
| 合計            |             |                      | 38    |        |


当該装置が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

## 6. お問い合わせ窓口

| お問い合わせ窓口    | 電話番号         |
|-------------|--------------|
| 特装車両事業部 営業部 | 048-583-2346 |
| 名古屋支店       | 052-587-1766 |
| 広島営業所       | 082-567-9166 |
| 福岡支店        | 092-411-2066 |
| 熊谷工場 品質保証部  | 048-583-2344 |

対応時間: 月～金曜日の 9:00～12:00、13:00～17:00。但し、祝祭日は除きます。

## 改善箇所説明図

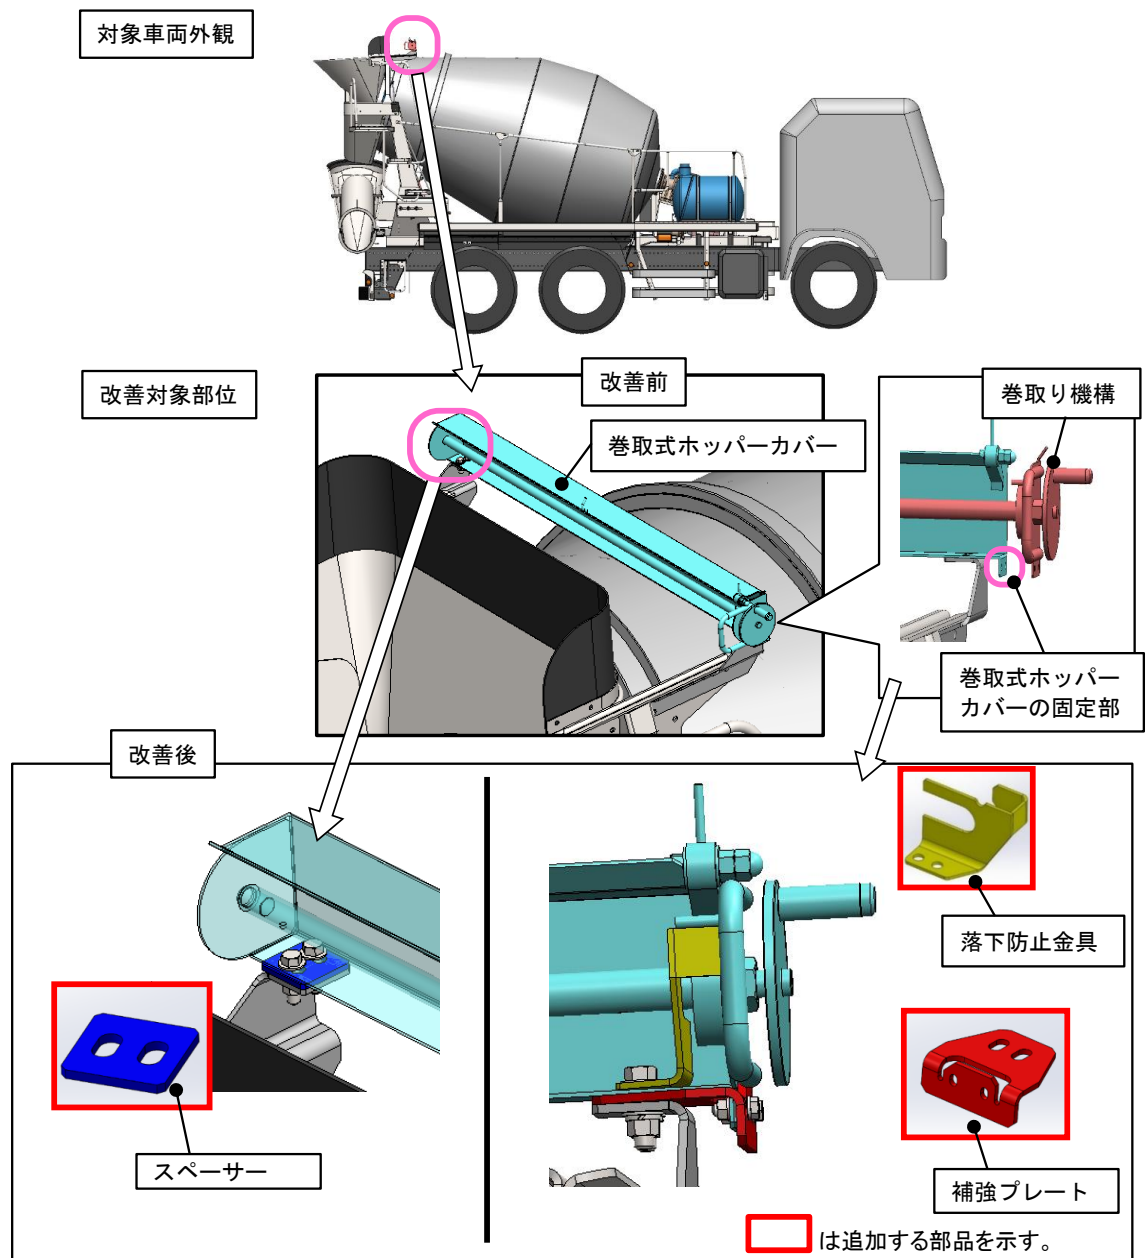

### 【不具合の内容】

コンクリートミキサ車に備えられている巻取式ホッパーカバーの固定部において、構造が不適切なため、走行時の振動等により、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、シートと巻取り機構が落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。

### 【改善の内容】

運転席側の巻取式ホッパーカバーの固定部に補強プレートを、また助手席側へ補強プレートと同じ厚さのスペーサーを追加するとともに、巻取り機構に落下防止金具を追加する。

### 【識別方法】

追加した補強プレートで、確認する。