

## 弊社製コンクリートミキサ車のリコール実施に関するお知らせ

本日、弊社が製造・販売したコンクリートミキサ車におきまして、下記の通り、リコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール又は訪問等により直接連絡をさせて頂き、ご都合等ご相談の上、修理作業を実施させて頂きたく存じます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 不具合の内容

大型コンクリートミキサ車の発電機等の電気回路において、コネクタ取付けブラケットの加工が不適切なため、コネクタが破損して防振性が低下しているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により端子部に接触不良が生じ、発電不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがあります。

#### 2. 改善の内容

全車両、ブラケットを新品に交換し、加えてシャシ側配線にラバーシートを追加します。尚、コネクタが破損している場合はコネクタを新品に交換します。

改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。

#### 3. 対象台数

21台

#### 4. リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の製作期間
UDトラックス	2PG-CW5ALHM	クオン	平成29年9月29日～平成30年3月2日

リコール対象車の車台番号(シリアル番号)

JNCMB02D8HU024816	JNCMBN0D0JU027862	JNCMB02D9JU029061
JNCMBN0D4JU027329	JNCMBN0D4JU027976	JNCMBN0D3JU029458
JNCMB02D5JU027467	JNCMBN0D7JU028023	JNCMB02D2JU029466
JNCMBN0D2JU027507	JNCMBN0D4JU028139	JNCMBN0D1JU029524
JNCMBN0D7JU027597	JNCMBN0D8JU028161	JNCMBN0DXJU029599
JNCMB02D8JU027818	JNCMBN0D1JU028650	JNCMBN0DXJU029716
JNCMBN0D5JU027842	JNCMB02D5JU029042	JNCMBN0D6JU030250

#### 5. お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口	電話番号
特装車両事業部 営業部	03-3435-3591
名古屋支店	052-587-1766
広島営業所	082-567-9166
福岡支店	092-411-2066
熊谷工場 品質保証部	048-583-2344

対応時間：月～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00。但し、祝祭日は除きます。

【別紙】

改善箇所説明図

【不具合品部位】

シャシフレームとミキサーフレームを固定している部位  
付近の電気配線(コネクタ、コネクタ取付ブラケット)



【不具合品】



コネクタ取付ブラケット




コネクタ

コネクタ取付ブラケットの加工指示が不適切なため、裏面のコネクタが破損しているものがある

基準不適合箇所

【改善品】

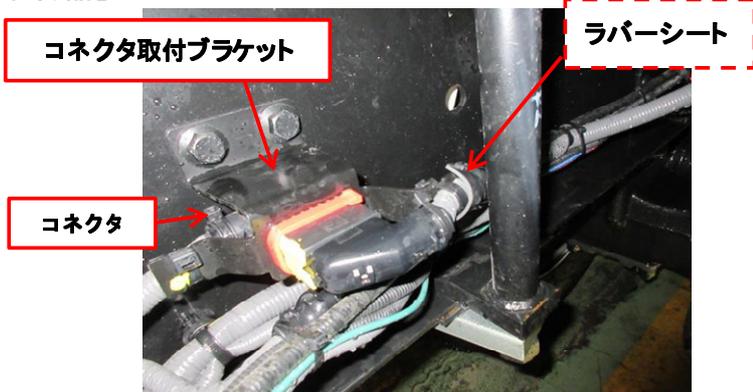

コネクタ取付ブラケット

ラバーシート

コネクタ

注)  は、点検交換する部品を示す

は、追加する部品を示す

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、  
No.4254 のステッカを貼付致します。