

2020年8月3日
 会社名 KYB株式会社
 コード番号 7242 東証1部

弊社製コンクリートミキサ車のリコール実施に関するお知らせ

本日、弊社が製造・販売したコンクリートミキサ車におきまして、下記の通り、リコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール又は訪問等により直接連絡をさせて頂き、ご都合等ご相談の上、修理作業を実施させて頂きたく存じます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 不具合の内容

コンクリートミキサ車の電動水ポンプ用に外部スイッチを追加した車両において、取付け指示が不適切なため、ヒューズを迂回した電気回路のものがある。そのため、過負荷時の過電流により配線被覆が溶融し、最悪の場合、発火に至るおそれがある。

2. 改善の内容

標準ポンプ仕様(電動モーター=180W)の場合は、バッテリー横へヒューズを追加する。また、高出力ポンプ仕様(電動モーター=400W)の場合は、スイッチボックスを対策品に交換する。

改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。

3. 対象台数

35台

4. リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-XZU304E	「日野デトロ」	XZU304-1009067～XZU304-1009099 平成21年2月5日～平成21年2月15日	2台	標準:2台
	TKG-XZU600E		XZU600-09065 平成26年11月11日	1台	標準:1台
	ADG-FC6JCWA	「日野レンジャー」	FC6JCW-10030 平成17年7月1日	1台	高出力:1台
	TKG-FC9JCAA		FC9JCA-26097 平成29年1月7日	1台	高出力:1台
	2KG-FC2ABA		FC2AB-116541～FC2AB-116572 令和元年11月6日～令和元年11月7日	2台	高出力:2台
	BDG-FJ7JDWA		FJ7JDW-10289～FJ7JDW-10325 平成19年8月1日～平成19年11月1日	2台	高出力:2台
	BDG-FE7JEW		FE7JEW-10180 平成19年6月7日	1台	標準:1台
	LDG-FJ7JDAA		FJ7JDA-10028 平成22年12月2日	1台	高出力:1台



Our Precision, Your Advantage

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NKR85N	「いすゞエルフ」	NKR85-7004469 平成19年12月18日	1台	標準:1台
	TKG-NKR85N		NKR85-7024995~NKR85-7028577 平成24年7月9日~平成25年2月7日	5台	標準:5台
	PB-FSR35D3	「いすゞフォワード」	FSR35D3-7000039 平成17年3月29日	1台	高出力:1台
	PKG-FSR90S2		FSR90-7000163 平成19年12月17日	1台	高出力:1台
	PJ-FSR34D4S		FSR34-7000228 平成19年4月19日	1台	高出力:1台
	LKG-FTR90S2		FTR90-7004878 平成27年10月9日	1台	高出力:1台
三菱ふそう	PA-FE73DB	「三菱ふそうキャンター」	FE73DB-510712 平成16年11月23日	1台	標準:1台
	PDG-FE73DB		FE73DB-541611~FE73DB-551381 平成20年5月22日~平成21年5月27日	4台	標準:4台
	QKG-FK72FDZ1	「三菱ふそうファイター」	FK72FZ-583067~FK72FZ-583086 平成26年4月24日~平成26年5月6日	2台	高出力:2台
ニッサン ディーゼル	KK-LK25A	「ニッサンディーゼルコントル」	LK25A-00109 平成15年7月1日	1台	高出力:1台
	BDG-MK36C		MK36C-06906~MK36C-17271 平成19年12月25日~平成22年12月16日	4台	標準:1台 高出力:3台
	BDG-PK36C		PK36C-15173 平成22年6月15日	1台	標準:1台
UDトラックス	TKG-LK38L	「UDトラックス コントル」	JNCLSC0A1GU005979 平成28年9月15日	1台	標準:1台
	(計21型式)	(計 8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月1日~令和元年11月7日	(計35台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

5. お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口	電話番号
特装車両事業部 営業部	03-3435-3591
名古屋支店	052-587-1766
広島営業所	082-567-9166
福岡支店	092-411-2066
熊谷工場 品質保証部	048-583-2344

対応時間: 月~金曜日の 9:00~12:00、13:00~17:00。但し、祝祭日は除きます。

【別紙】

改善箇所説明図

標準ポンプ仕様(電動モーター=180W)

対象車両外観



改善対象部位
(バッテリー)



ヒューズ追加



高出力ポンプ仕様(電動モーター=400W)

対象車両外観



専用スイッチボックス



は追加する部品を示す。

【不具合の内容】

コンクリートミキサ車の電動水ポンプ用に外部スイッチを追加した車両において、取付け指示が不適切なため、ヒューズを迂回した電気回路のものがある。そのため、過負荷時の過電流により配線被覆が溶融し、最悪の場合、発火に至るおそれがある。

【改善の内容】

標準ポンプ仕様(電動モーター=180W)の場合は、バッテリー横へヒューズを追加する。
また、高出力ポンプ仕様(電動モーター=400W)の場合は、スイッチボックスを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.4783のステッカーを貼付する。